

Vistoria Cercas Mata Atlantica

Joel Serenato Martins <joel.martins@copel.com>

Qui, 16/12/2021 11:41

Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>

Cc: Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.gov.br>; Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>

Prezada Dulcinéia, bom dia;

No dia 14 /12/2021 eu e o colega Alan, técnico em segurança da GET , eo proprietário da Ortsolo Sr. Nivaldo, realizamos visita até o local da construção das cercas do contrato da Ortsolo, segue abaixo alguns relatos;

- Equipe de trabalho reduzida devido a ser feriado municipal, uma pessoa apenas trabalhando, Nivaldo informou que houve desistência de uma parte da equipe e atualmente está com 06 pessoas trabalhando em dias uteis.
- Vistoriamos um trecho de 1.000 metros no MA 013 e MA 014, esse trecho está com mourões intermediários instalados, faltando os mourões esticadores, cantos duplos, balancim e arames, etc. A bitola dos mourões intermediários está dentro do indicado na especificação técnica.



- **Distância entre eles está maior, nas medições encontramos todos espaçados acima de 5 metros, com 5,8m 5,6m, 6 metros.E não 5 metros conforme ET.**
Em conversa com o Sr. Sebastião José Martins funcionário da Ortsolo, ele relatou que a tinha recebido a orientação que os intervalos seriam de 6 metros, o Nivaldo ja informou que foi um problema de comunicação entre as equipes, informei a ele que esse fato seria repassado ao CECS.



- Limpeza da faixa de roçada mais estreita ao especificado na ET, informado ao Nivaldo atentar-se a largura da faixa.



- Reforçamos ao Sr. Nivaldo a necessidade da cerca seguir o padrão construtivo que consta na ET, como espessura dos mourões, espaçamento, instalação de isoladores, identificação com tinta dos aterramentos, entre outras.
- Nivaldo informou que existe um outro trecho menor que a outra equipe já instalou os palanques no MA 013, porém não conseguimos vistoriar devido a chuva que ocorreu.

Sugestões repassadas ao Sr. Nivaldo para aumento no rendimento da construção das cercas.

- Aumento no número de funcionários/equipes ;
- Mecanização do trabalho onde possível, com utilização de trado motorizado e trator para perfurar os buracos
- Utilização de um trator com carreta para distribuição dos palanques nas áreas de pastagem
- Necessidade de alguém para supervisionar as equipes, e evitar que a cerca seja construída diferente da ET

Pontos críticos observados:

1. Palanques intermediários instalados com espaçamento maior indicado na ET, deveria ser no máximo 5 metros e estão próximos a 6 metros de distância.
2. Nenhum metro de cerca concluído até o momento
3. Limpeza da faixa de roçada (picada) menor que o indicado na ET, indicado 2 metros de limpeza, e foi realizada com 01 metro em vários locais
4. Número reduzido da equipe

Qualquer dúvida estou a disposição;

Att